

Felsökningscheman

ALBINs motorer och backslag, O22/AD21

Problem vid körning	Eventuell orsak	Åtgärd
Backslaget frikopplar ej vid neutralläge på manöverreglage	Frilägesplunge i manövermekanism defekt.	Byte av manövermekanism
	Uppfångningsklack på lilla fjädern defekt.	Byte av lilla fjädern.
	Manövermekanismen på backslaget går ej in i markerat kulstopp.	Justering av slaglängd på teleflexkabel.
	För litet spel mellan kopplingstrummorna	Kontrollera att spelet ligger mellan 0,5 - 1,5 mm. Använd justerbrickor vid behov
'Gång fram' erhålles ej då manöverreglaget är i läge fram	Defekt manövermekanism.	Byte av manövermekanism.
	Manövermekanismen på backslaget går ej in i markerat kulstopp.	Justering av slaglängd på teleflexkabel.
	Uppfångningsklack på lilla fjädern defekt.	Byte av lilla fjädern.
'Gång bakåt' erhålls ej då manöverreglaget är i läge back	Defekt backplunge i manövermekanism.	Byte av manövermekanism.
	Manövermekanismen på backslaget går ej in i markerat kulstopp.	Justering av slaglängd på teleflexkabel.
	Uppfångningsklack på stora fjädern defekt.	Byte av stora fjädern.
Backslaget slirar	Motstånd i propeller eller stävlager.	Kontrollera att ingen tamp eller dylikt har fastnat i propellern.
	Lilla fjädern deformerad.	Byte av lilla fjädern.
	Stora fjädern deformerad.	Byte av stora fjädern.
	Inre kopplingstrumma defekt	Byte av inre kopplingstrumma.
	Felaktigt justerade konringar och låsning.	Kontrollera låsmuttrarnas åtdragning. Dessa skall dragas stumt mot distanshylsan och därefter lossa 1/2 - 3/4 varv.
	Deformerad inre konring.	Byte av konring.
'Slag' i backslag vid manövrering	För högt tomgångsvarv på motor.	Justera tomgångsvarvet enligt instruktioner.
	Felaktigt handhavande vid manövrering.	Följ föreskrivna instruktioner.